



evropský
sociální
fond v ČR



MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ

Přesnost díry

 
- je předepsána technickým výkresem
- je myšlena přesnost:
 - rozměrová
 - tvarová (geometrická)
 - drsnost povrchu

VYHRUBOVÁNÍ


- Je strojní třískové obrábění, jehož úkolem je zvětšení předvrtaných děr výhrubníky (přídavek na vyhrubování určujeme z tabulek).
- Používá se jako dokončovací operace u hrubších tolerancí (H11;H12) při dovolené snížené kvalitě drsnosti povrchu.
- Úkolem je zlepšit rozměrovou a geometrickou přesnost díry, ponechat pravidelný přídavek pro vystružování zpravidla 0,25 mm.

VÝHRUBNÍKY

- Jsou několikabřité nástroje, zpravidla čtyřbřité s břity v pravé šroubovici.
- Od $\varnothing 10$ do $\varnothing 30$ se vyrábí z RO s kuželovou stopkou MORSE.
- Od $\varnothing 30$ mm jako nástrčné s kuželovým otvorem 1:30 a upínají se na trn.
- Řezné hrany jsou na tzv. řezném kuželu, jehož vrcholový úhel je 30° . Podbroušené zuby na válcové části s fazetkou již neřežou, ale pouze vedou nástroj v díře.
- Strojní (pevné)
- Ruční




a)

 

b)

Obr. 78. Výhrubníky

a) s kuželovou stopkou, b) nástrčný

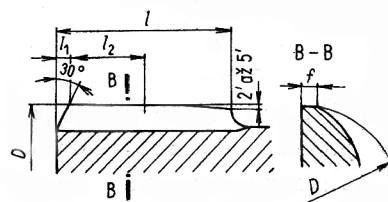


Obr. 79. Geometrie břitu výhrubníku

VYSTRUŽOVÁNÍ:

- Přesné a lícované díry (H7;H8) dokončujeme vystružováním
- Vystružování je ruční zpravidla však strojní třískové obrábění, kterým dokončujeme předepsanou drsnost povrchu v dírách, rozměrovou a tvarovou (geometrickou) přesnost.
- Přídavek na vystružování určujeme z tabulek je cca 0,2 až 0,25 mm.

VÝSTRUŽNÍKY:


- jsou vícebřité normalizované nástroje (6-22 břitů v závislosti na velikosti výstružníku) se zuby přímými nebo ve šroubovici v nestejných roztečích (obr. 4).

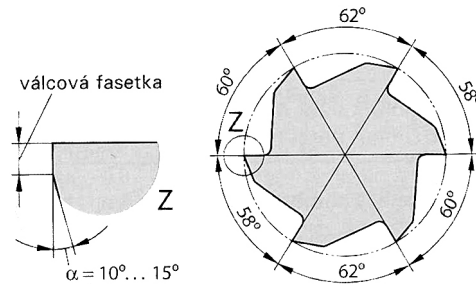


Obr. 4: Nestejná rozteč zubů výstružníku

Podle použití rozeznáváme výstružníky:


1. **Ruční**
 - celistvé, rozpínací, stavitelné, kuželové na kolíky a dutiny MORSE
2. **Strojní**
 - celistvé (válcové, kuželové na dutiny MORSE - 3 v sadě)
 - nástrčné

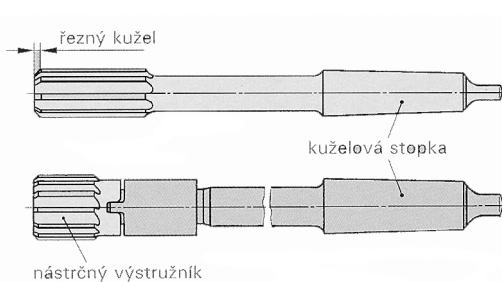


Obr. strojní výstružníky

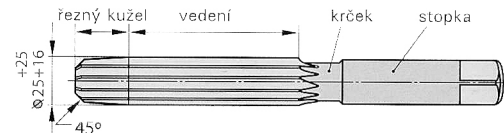

Obr. 3: Ruční výstružník 25 H8

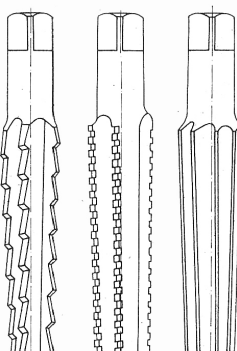


Obr. 90. Kuželové výstružníky na Morseovy kužele
a) předhrubovací, b) hrubovací, c) dokončovací

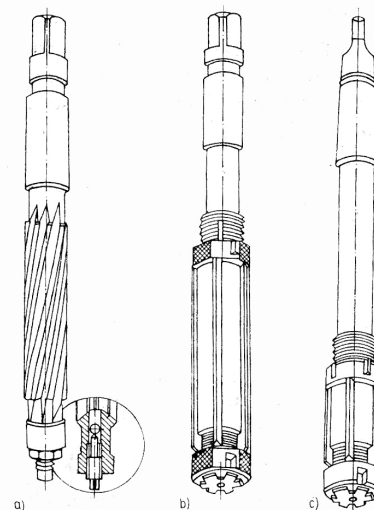

Obr. 89. Stavitelné výstružníky
a) rozpínací výstružník, b) ručně stavitelný výstružník, c) strojní stavitelný výstružník



PRÁCE S VÝSTRUŽNÍKY:

- Výstružníky jsou drahé nástroje, musí se s nimi zacházet s opatrností.
- Je třeba volit správné řezné podmínky – tabulky. V praxi volíme nízké otáčky a nejmenší posuvy.
- Pro dosažení vysoké jakosti drsnosti povrchu chladíme místo řezu emulzí nebo řeznými oleji. Úkolem chlazení při vystružování je snižovat tření mezi nástrojem a obrobkem, odstraňovat teplo z místa řezu, odplavovat třísky. Emulze má antikoroziční účinek.
- Při ručním vystružování se na čtyřhran nástroje nasadí vratidlo. Důležité je kolmé nasazení výstružníku, aby byl souosý s obráběnou dírou. Otvor vystružujeme otáčivým pohybem s přiměřeným tlakem bez zpětného otáčení.
- Při strojním vystružování se výstružníky upínají do RYCHLOUPÍNACÍ HLAVY a VÝKYVNÉ VLOŽKY.
- Do PEVNÉ VLOŽKY se upíná vrták a výhrubník.

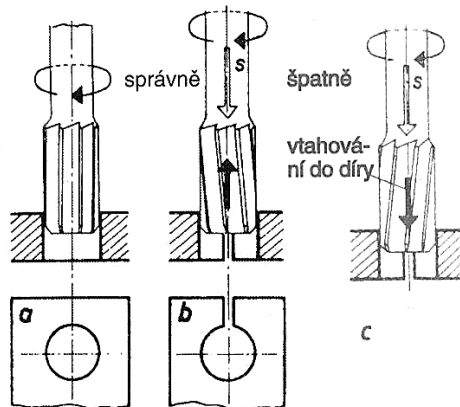


Obr. směr břitů

a) s rovnými b) se šroubovitými břitů
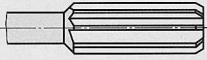
<p>s přímými zuby</p> 	<p>průchozí a slepé díry, pro tvrdé a křehké materiály</p>
<p>s levotočivou šroubovicí $\approx 7^\circ$</p> 	<p>průchozí díry, díry s drážkou, pro měkké a houževnaté materiály</p>

Obr. rychloupínací hlava

- 1- tělo rychloupínací hlavy
- 2- převlečný kroužek
- 3- pevná vložka
- 4- volná vložka
- 5- nástroje (vrták, výhrubník výstružníky)

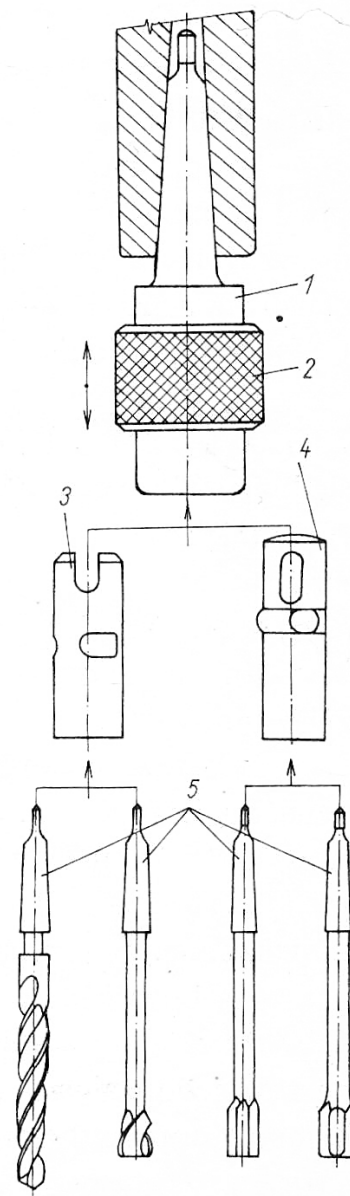

Volba nástrojů pro vystužování – výroba děr H7; H8


OB 1.6.2 Výroba děr H7 a H8 (výhrubníkem a výstružníkem)																
Příklad: Pro díru \varnothing 20 H8 použijeme: I. operace vrták \varnothing 19 ČSN 22 1140; II. operace výhrubník \varnothing 19,75 ČSN. 22 1411; III. operace výstružník \varnothing 20 H8 ČSN 22 1446	Průměry děr	I. oper. vrták			II. op. výhr. pro H7 a H8			III. oper. výstružník								
		ČSN 22 1121 ČSN 22 1140	Změnění	Výrob. toler.	ČSN	H7		H8		ČSN						
						Horní úchytky	Výrob. toler.	Horní úchytky	Výrob. toler.							
III. operace výstružník \varnothing 20 H8 ČSN 22 1446	3	2,85	II. operace odpadá pro průměry děr 3–10		ČSN	+ 0,010	– 0,003	22 1445	+ 0,014	– 0,005	22 1445					
	3,5	3,35														
4	3,85															
4,5	4,35															
5	4,85															
5,5	5,35															
6	5,85															
7	6,8	+ 0,012										– 0,004	22 1445 22 1446	+ 0,018	– 0,006	22 1445 22 1446
8	7,8															
9	8,8															
10	9,8															
11	10,25		– 0,200	– 0,035	22 1411	+ 0,014	– 0,005	22 1446	+ 0,022	– 0,007	22 1446					
12	11,25															
13	12,25															
14	13,25															
15	14,25															
16	15															
17	16															
18	17															
Vrtáky – přehled: ČSN 22 1100	19	18	– 0,250	– 0,040	22 1411 22 1414	+ 0,016	– 0,006	22 1446 22 1447	+ 0,025	– 0,008	22 1446 22 1447					
	20	19														
	21	19,5														
	22	20,5														
	23	21,5														
Vrtáky – mezní úchytky průměrů: ČSN 22 1102.	24	22,5	– 0,250	– 0,040	22 1411 22 1414	+ 0,016	– 0,006	22 1446 22 1447	+ 0,025	– 0,008	22 1446 22 1447					
	25	23,5														
	26	24,5														
	28	26,5														
Otvory vrtacích pouzder pro vrtá- ní otvorů s úchyl- kami H6, H7, H8, H10, H11, H12: ČSN 24 3702.	30	28,5	– 0,300	– 0,050	22 1414	+ 0,020	– 0,007	22 1447	+ 0,030	– 0,010	22 1447					
	32	30														
	(34)	32														
	35	33														
	36	34														
	38	36														
	40	38														
	42	39,5														
	(44)	41,4														
	45	42,5														
(46)	43,5															
48	45,5															
50	47,5															
Vrtáky – přehled: ČSN 22 1100	52	49	– 0,350	– 0,060	22 1414	+ 0,024	– 0,008	22 1447	+ 0,035	– 0,012	22 1447					
	(55)	52														
	56	53														
	58	55														
	60	57														
	63	60														



Obr. strojní výstružník a výhrubník

Př.: Určete nástroje pro díry ϕ :

	Poslední vrták	výhrubník	výstružník
8 H7	ϕ 7,8	-	8 H7
11 H8	ϕ 10,25	10,75	11 H8
20 H8	ϕ 19,0	19,75	20 H8
28 H7	ϕ 26,5	27,75	28 H7

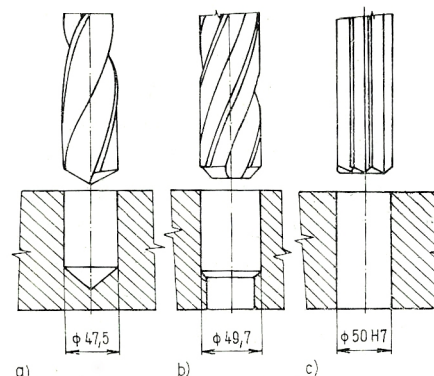

Obr. 80. Postup výroby přesné (lícované) díry \varnothing 50 H7
a) vrtání, b) vyhrubování, c) výstružování